

漆膜桔皮

- 一. 症状：涂料施工干燥后，漆膜流平性不佳，不光滑,表面象桔子皮呈现凸凹现象，影响涂装漆膜效果。
- 二. 主要原因：
 - 1. 涂料的粘度过高，或一次性喷涂过厚
 - 2. 稀释剂挥发太快，使涂料成膜后不能及时流平
 - 3. 使用涂料前没有充分搅拌，稀释剂和涂料没有充分混合溶解
 - 4. 使用了过期或者变质增稠的涂料
 - 5. 施工环境中通风过于强烈
 - 6. 涂层之间处理不平整
- 三. 解决方法：
 - 1. 调整涂料的粘度，并减少一次性喷涂量
 - 2. 调换与季节气候相适应的稀释剂
 - 3. 充分搅拌，促使稀释剂和涂料充分混合，增加涂料流平性
 - 4. 检查涂料品质，更换使用过期或已变质增稠的涂料
 - 5. 适当通风
 - 6. 涂层之间的研磨要平滑